

VICTOR 140 钳形漏电流表

使用手册



深圳市驿生胜利科技有限公司 SHENZHEN YISHENG VICTOR TECH CO..LTD

目录

1
2
2
3
5
6
6
6
10
10
11
11
12
13

注意

感谢您购买了本公司的 **VICTOR 140 钳形漏电流表**,为了更好地使用本产品,请一定:

- ——详细阅读本用户手册。
- ——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。
- ◆ 任何情况下,使用本仪表应特别注意安全。
- ◆ 注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。
- ◆ 请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
- ◆ 电池电压偏低,请及时更换电池。更换电池,请注意电池极性。
- ◆ 使用本钳表测试时,应尽量使被测导线处于钳口中心位置。
- ◆ 长时间不用本仪表,请取出电池。
- ◆ 使用、拆卸、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。
- ◆ 由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存, 由有授权资格的机构处理。
- ◆ 仪表及手册上的" ▲"危险标志,使用者必须依照指示进行安全操作。
- ◆ 手册中的 "**②**" 极其危险标志,使用者必须严格依照指示进行安全操作。

一. 简介

VICTOR 140 钳形漏电流表是专为测量交流漏电流而精心设计制造的,采用 CT 技术及数字集成技术,具有体积小,精度高,功能完善的特点。广泛适用于 电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。

VICTOR 140 钳形漏电流表传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。 仪表还具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,使用方便,是电工安全检测的必备工具。

二. 电气符号

4	极其危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身	
	伤害或伤亡事故。	
A	危险!操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击危险,造成人身伤害	
	或伤亡事故。	
<u> </u>	警告! 必须严格遵守安全规则,否则造成人身伤害或设备损坏。	
	双重绝缘	

\sim	交流 (AC)
	直流 (DC)

三. 技术规格


功能	交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量		
电 源	碱性干电池 7# 2 节		
量 程	0.00mA~300.0A		
	$0\sim60A$: $\pm1.5\%rdg\pm5dgt$		
测量精度	60A~300A: ±2%rdg±5dgt		
分辨力 10uA			
钳口尺寸 Φ 40mm			
仪表尺寸	180mm×72mm×32mm		
仪表质量	仪表:约 200g(含电池);总质量:约 0.31kg(含附件)		
测试方式	钳形 CT, 积分方式		
显示模式	4 位 LCD 显示		

LCD 尺寸	35mm×21.5mm; 显示域: 32mm×15mm		
采样速率 约 2 次/秒			
频 率	50Hz、60Hz 自动识别		
换 档	全自动切换		
线路电压 AC600V 以下线路测试			
数据存储 99 组,闪烁显示"FULL"符号表示存储已满			
峰值保持 峰值捕获保持功能,测试中长按 HOLD 不放手显示峰值			
数据保持 数据保持功能: "DH"符号显示			
溢出显示 超量程溢出功能: "OL"符号显示			
自动关机	开机约 5 分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗		
电池电压	当电池电压降到约 2.8V 时,电池电压低符号 "━━" 显示,		
电视电压	提醒更换电池。		
工作电流	5mA		
工作温湿度	0℃~40℃; 80%RH 以下		
存放温湿度	-10℃~60℃; 70%RH 以下		

绝缘强度	AC2kV/rms (铁心与盒之间)	
适合安规	IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级 2、CAT Ⅲ(600V)	

四. 仪表结构

- 1. 钳头
- 2. 仪表上盖
- 3. **HOLD** 键 (组合键)
- 4. POWER 键(组合键)
- 5. LCD 显示器
- 6. 仪表下盖
- 7. 扳机 (控制钳头开合)
- 8. 电池盖板

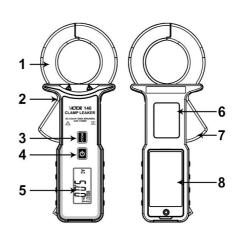

五.操作方法

1. 开、关机

按 **POWER** 键开机,LCD 显示,再按 **POWER** 键关机。仪表开机约 5 分钟后 LCD 闪烁,提示将自动关机, 闪烁 30 秒后正式关机,以降低电池消耗。若 LCD 闪烁时按 **POWER** 键,仪表将持续工作 5 分种。若开机后 LCD 显示较暗,可能电池电压太低,请更换电池。

2. 漏电流、电流测量



有高压,极其危险!必须由经培训并取得授权资格的人员操作,操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击的危险,造成人身伤害或伤亡事故。



危险!不能用于测量超过上量限的电流。否则有电击危险,造成人身 伤害或设备损坏。

- 1) 打开仪表电源。
- 2) 按下板机打开钳头,钳住被测量导线。(注意钳头必须充分闭合)



把火线、零线一齐钳住即测量电器设备的漏电流。(需注意 2 根)

把地线钳住即测量电器设备该接地线的漏电流。(需注意单根)

把主线钳住即测量该主线路的总电流。(需注意单根)

测试电流时,应尽量使被测导线处于钳口中心位置。若被测导线偏离钳口中心位置,误差可能会增加1%~4%。

负载电流测量,仅钳1根电线。如图1

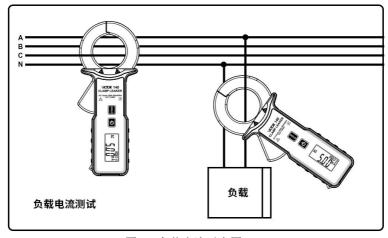


图1(负载电流示意图)

漏电流测量,单相二线;单相三线;三相三线;三相四线同时钳住测量。如图 2

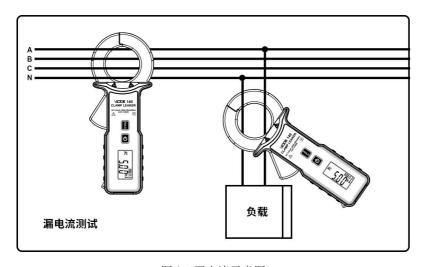


图 2 (漏电流示意图)

接地漏电流测量,仅钳1根接地线。如图3

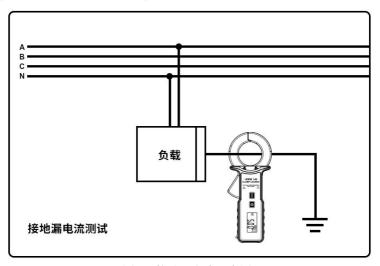


图 3 (接地漏电流示意图)



注意! 为了安全,测量大电流时,在确认已正确操作测试完毕后,请将仪表移离被测导线。

- 3) 读取 LCD 显示数据。如显示"**OLA**"符号,则被测线路电流超出了本 仪表的最高上量程,请选用更高量程的仪表进行测试。
- 4)测试电流时,应尽量使被测导线处于钳口中心位置。若被测导线偏离钳口中心位置,误差可能会增加 1%~4%。



不易读取的场所,请使用数据保持功能。若[DH]标志显示,必须先解除数据保持状态,然后再进行测试。

3. 峰值保持

测试中按住 **HOLD** 键不放(超过 3 秒),出现"**PEHd**"符号,仪表自动捕获显示此时间段内线路的电流峰值,松手则返回测试状态。

4. 数据保持、取消、存储、查阅、清除、上传

- 1)测试过程中短按 **HOLD**键(不超过 3 秒),显示"**DH**"符号,保持当前测试数据,并自动编号存储,再短按 **HOLD**键取消保持,仪表继续测量,若存储数据达到 99 组,再按 **HOLD**键则仪表闪烁显示"**FULL**"符号,表示存储数据已满,按 **HOLD**键取消"**FULL**"闪烁,返回测量模式。
 - 2) 按住 **HOLD**+**POWER**键,进入数据查阅模式,自动显示存储的第1组

数据,再按 **HOLD** 键循环翻阅所存数据,无存储数据显示"**null**",按 **POWER** 键退出数据查阅模式。

3) 进入数据查阅模式,长按 **HOLD**键(超过3秒),可清除存储的所有数据,当仪表显示"dEL"符号,表示清除完毕,然后自动返回测试状态。

六. 功能速查

POWER 键 短按	开机/关机/退出
HOLD 键 短按	数据保持/解除/存储
HOLD 键 长按超3秒不放	峰值保持 (测量模式下)
HOLD 键 长按3秒	数据清除(查阅模式下)
HOLD 键 + POWER 键	数据查阅/翻阅(HOLD键)

七. 显示示例

1.---被测漏电流为 0.25mA



2.--- 电池电量不足, 请更换电池

- 3.---被测漏电流为 5.00mA
 - ---保持测量数据
 - ---自动存储为 03 组数据
- 4. --- 查阅所存储的第 03 组数据



八. 电池更换




警告! 电池盖板没有盖好的情况下不能进行测试,否则有危险。

注意电池极性,否则损坏仪表。

电池电量不足,请及时更换。

长时间不使用仪表,请取出电池。

- 1) 当电池电量不足时, 仪表显示电池电压低符号, 请更换电池。
- 2) 按 **POWER** 键关机,确认仪表处于关机状态,打开电池盖板,注意电池型号,换上全新合格的电池,盖好电池盖板。

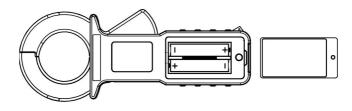

九. 装箱单

钳表	1台
电池 (7# 1.5V)	2 个
工具包/用户手册/(保修卡/合格证)	1套

本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改,将不再另行通知。

销售商:深圳市驿生胜利科技有限公司地 址:深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼

电 话: 4000 900 306

店: 4000 900 306

(0755) 82425035 82425036 真: (0755) 82268753

传 真: (0755) 82268753 http://www.china-victor.com

E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商: 西安北成电子有限责任公司 地 址: 西安市泾河工业园北区泾园七路

电 话: 029-86045880